



受理编号：0032-2018-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称：上海烟草集团有限责任公司

审核部门：物流一部

审核员：张云峰

审核日期：2020 年 4 月 21 日 ~ 4 月 22 日

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
6.2.3 记录	是否建立并保持文件化的记录管理程序，确保记录的标识、储存、保存期限等符合规定要求？是否有记录清单？抽查 2~3 份记录的填写、计量单位和保存是否符合规定？	<p>通过；测量记录填写规范，有记录清单（2018-09-15 版）。</p> <p>2.1 测量设备：① 物流一部计量台帐（2020.4.20 填出）。任存海。 ② 测量设备一览表 T95-ZJ-1（任存海） ③ 《成品烟用包装纸重量测量方法》（核查）测得，在库。</p> <p>在“中转仓库”中，堆码垛等处中心部位不够完善，如动力车间等处仅 1/6 为 1/6。无单位。立写 1.6 级或 ±1.6%。</p> <p>以往复数无准确值及±1%。</p>	符合




5.2 以顾客为关注焦点	是否建立程序确定顾客的测量要求转化 为计量要求？判断计量确认与测量过程 是否满足顾客要求？	否	已通过质量管理体系证实和型式试验。 无测量设备台帐。	第 5.3-1.1.1 章
6.2.4 标识	是否有测量设备台帐？是否包括监视设备 和标准物质？	是	有，见图 6.2.4 监视设备台帐	第 6.2.4 章
6.3.1 测量设备	测量设备的溯源方式？	是	通过校准证书、检定证书、量值比对、 期间核查、实验室间比对、留样复测、 统计分析等方法。溯源至国家或国际 标准。溯源性见图 6.3.1 溯源性。	第 6.3.1 章
6.3.2 环境	抽査 3-5 台件测量设备是否处于有效的 校准状态？	是	是	第 6.3.2 章
7.3.2 溯源性	是否使用环境条件是否满足要求？是否需要 修正？	是	是	第 7.3.2 章
7.1.4 计量确认过 程记录	核查 3-5 测量设备的有关信息，核对是否 和检定证书台账信息一致。测量设备使 用环境条件是否满足要求？有自校 量确认的验证是否符合要求？有自校 规范项目时应关注自行开展项目的校准规 范、校准使用的标准设备、校准记录、 校准人员资质和环境是否符合要求？信 息是否充分，记录的填写和修改是否 符合要求？	是	是	第 7.1.4 章
7.1.1 总则	是否建立、保持文件化的计量确认程序 文件？以确保测量设备的计量特性满足 测量过程的计量要求。计量确认包括测 量设备校准和测量设备验证。	是	建立了计量确认文件《计量确认程序文件 JJF(CB)-2016》，并按文件规定进 行了确认。没有进行计量确认的设备， 如风速仪、温湿度计、称重设备等， 其设备档案中未体现。见图 7.1.1 章	第 7.1.1 章





抽査测量过程是否使用了经确认的设备？经确认有效的测量程序？可获得所需的信息资源？保持了所要求的环境条件？使用了具备能力的人员？有合适的结果报告方式？按规定实施监视？			
7.2.3 测量过程的实现	抽查测量过程是否使用了经确认的设备？经确认有效的测量程序？可获得所需的信息资源？保持了所要求的环境条件？使用了具备能力的人员？有合适的结果报告方式？按规定实施监视？	地磅有钢印，证书：D1944500030。2019.4.28 检、审核员： 人发：金志强，有岗位培训。有驾驶员的承认报告。 审核 抽査结果：2019年3月第二次修订。2019年4月1日赵峰签字。	符合
7.2.4 测量过程的记录	是否有实施测量过程操作者、测量设备、核查标准、及相关操作条件记录？是否有从测量过程控制系统获得的数据，包括有关测量不确定度信息记录？是否有监视记录包括进行每个测量过程控制获得的日期、有关验证文件的标识、记录信息的人员标识、人员能力（要求与实际具备）记录等？	有训练有经验的操作者，见附录文件。 有称重仪不通过以报告，见附录文件。 有不准确的净重报告，见附录文件。 有测量设备有校准证书、见湘湖联校收件单和校准手册。 有人员培训文件，见附录文件。 有核查方法，见相关核查记录，见附录。 m/s 认中国合格评定国家认可委员会 U=0.66 kif K=2.2。审核员亚峻签字加审核。 审核 抽査 1~2 个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？	符合
7.3.1 测量不确定度	是否对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施？内审、外审的不符合项是否得到了整改？	制订了体重不合格纠正及预防措施文件。 见附录 2019 年 10 月。本部尚未发现不合格。	符合
8.3.1 不合格的测量管理体系	是否对不合格的测量过程进行了标识，采取了必要的纠正和纠正措施？更改测量过程时，在新方案使用前进行了有效确认？	有标记对不合格的测量过程进行了标识，未发现对新方案进行了有效确认。 审核 抽査。未发现不合格的测量过程。	符合

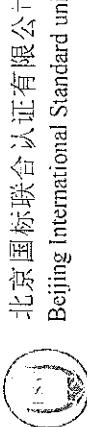

北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISCC-A-I-05 审核员现场审核记录 (06 版)

受理编号：0032-2018-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称：上海烟草集团有限责任公司

审核员：张玉峰

审核部门：动力一部

审核日期：2020年4月22日 ~ 4月24日

对应的 标准条款	审核内 容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入 不符合项
6.2.3 记录	是否建立并保持文件化的记录管理程序，确保记录的标识、储存、保存期限等符合规定要求？是否有记录清单？抽查2~3份记录的填写、计量单位和保存是否符合规定？	<p>是 3月份印制的从本办法和检测数据控制流程《Q/HY/TJ1-2018》，并附录公司《设备识别标签》Q/HY/TJ2-2018进行标识和保存。</p> <p>保存期限 ①. 测量设备有故障确认报告单记录 145-ZJ2 ②. 测量不确定度(标准差)报告单 TJG6-2J1 (C). ③. 测量审核一览表 145-ZJ1</p> <p>有些设备文件中列有清单。</p>	符合

北汽新能源



7.1.2 计量确认 间隔	是否有确认间隔明细表和确认间隔确定与调整程序文件？是否对不合格的测量设备的确认间隔调整有评审记录？特别关注对受审方自行决定计量确认间隔（远大于计量检定规程推荐的间隔），应对审核其计量确认间隔评审依据和评审记录。	已制订确认间隔《QH/SY-T/01(1)-2016》文件第(4.4.)条款规定了计量确认间隔，以同期计划表评审确认间隔， 并按间隔周期执行。并设有台帐，台账，材料，和电子表格。将各数量保护符合要求。 竹拾
7.1.3 设备调整 控制	是否规定了对影响测量设备性能的调整装置进行封印或采取其他保护的措施，并按措施执行？抽查 3~5 台件测量设备调整控制（封印等）是否满足规定？抽查封印等调整控制装置损坏的记录及处理是否满足要求？	进行了设备调整控制《QH/SY-T/01(1)-2018》 共有了测试结论，其中 2 个样品没有检测结论。 没有区间控制数据，没有检测结论。人的、机、料、法、环、软件和其他影响量都加以了控制。 竹拾
7.2.1 测量过程 总则	是否有文件规定测量过程的策划、确认和实施如何进行？每一测量过程中的完整规范均包括人、机、料、法、环、软件和其他影响量等结果是否加以了控制？	进行了测量过程策划、确认和实施。 其中 787 号实验室温度及控制设备、车间控制规范。 其中 测量标准：(20~30)°C ±1°C。(50~70)%RH ±3%。 计量手册：(20~30)°C ±1°C。(50~70)%RH ±3%。 实验室，温湿度复选笔，(15~35)°C ±1°(50~70)%RH ±3%。 实验室，温湿度复选笔 2019.3.18 由市质监院检校。#J19328000364 及数据测得的允许范围通过试验，正常。人员 竹拾
7.2.2 测量过程 设计	设计的测量过程是否满足顾客、组织和法律法規计量要求并经验证和审批？查阅高度控制测量过程一览表，抽查高度控制的测量过程规范、不确定度评定和验证报告是否符合规定的要求？	进行了设计的测量过程满足顾客、组织和法律法規计量要求并经验证和审批。 其中 测量标准：(20~30)°C ±1°C。(50~70)%RH ±3%。 计量手册：(20~30)°C ±1°C。(50~70)%RH ±3%。 实验室，温湿度复选笔，(15~35)°C ±1°(50~70)%RH ±3%。 实验室，温湿度复选笔 2019.3.18 由市质监院检校。#J19328000364 及数据测得的允许范围通过试验，正常。人员 竹拾
7.2.3 测量过程 的实现	抽查测量过程是否使用了经确认的设备？经确认有效的测量程序？可获得所需需求的信息资源？保持了所要求的环境条件？使用了具备能力的人员？有合适	进行了确认有效的测量程序。可获得所需需求的信息资源。保持了所要求的环境条件。使用了具备能力的人员。人员 竹拾



7.2.4 测量过程 的记录	结果报告方式？按规定实施监视？ 是否有实施测量过程操作者、测量设备、核查标准、及相关操作条件记录？是否有从测量过程控制系统获得的数据，包括有关测量不确定度信息记录？是否有监视记录包括进行每个测量过程是否对有关验证文件的标识、控制记录信息的人员标识、人员能力（要求与实际具备）记录等？	有称重放净汇报。无时序。 有设备小箱及接收件‘风量输出’ 有称重出库报告。 有操作。 有核查方案。 无称重。 未作检测图。	符合。
7.3.1 测量不确定度	抽查1~2个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？	787号温湿度计经公司校准后进行了不确定度评价。 $V = 1.2^{\circ}\text{C}$ $V = 3.5\%$ RH $k = 2$	符合。
8.3.1 不合格的 测量管理 体系	是否对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施？ 内审、外审的不符合项是否得到了整改？	此次内审 2019年10月。未发现不合格项。 有纠正措施和纠正了内审。	符合。
8.3.2 不合格的 测量过程	是否对不合格的测量过程进行了标识，采取了必要的纠正和纠正措施？ 更改测量过程时，在新方案使用前进行了有效确认？	有标记对不合格的测量过程进行标识。 目前，未发现不合格测量过程。	符合。
8.3.3 不合格的 测量设备	是否对不合格的测量设备进行了标识或隔离？ 是否对限用的不合格测量设备进行了计量确认，并清楚地标识了限用地点、级别、性能等？ 是否对不合格的测量设备可能产生的风险采取了追踪措施？	有标记对不合格的测量设备进行标识，如量具隔间。 隔间。未发生不合格测量设备。	符合。

GB17167 能源通则 要求	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	水电气、废钢、燃料油等。年耗煤量为3800吨，年耗油量为100吨。 年消耗标煤量：25065.8吨。	符合
GB17167 4.3 配备 要求	是否编制能源计量器具台账，是否按 GB17167—2006 要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。	建立了能源计量台账，有能源使用量台帐，共6本，共448页。而台账率为100%。	符合
GB17167 4.3.8 准 确度等级 要求	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求	全部能源计量器具准确度等级都满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。	符合
GB17167 检定/校 准	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？	企业配备了能源计量器具的检定校准，见能源计量审核报告。 无报告。	符合
GB17167 5.4 能源 计量数据	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？	经核算审核。通过对主要数据：	符合